



604

Presostat różnicowy ciśnienia DTV

Huba Control



01/2014

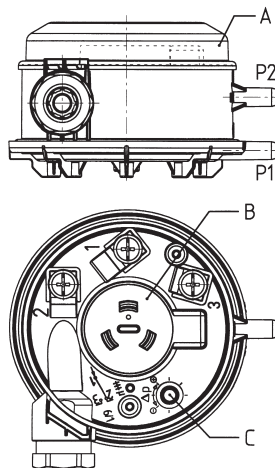

- 1 Zasilanie
- 2 NC - styk normalnie zwarty
- 3 NO - styk normalnie rozarty

Fig.3



Fig.4







Fig.5



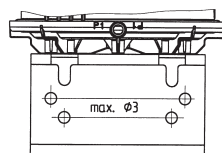



 systemair

wspornik montażowy

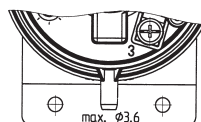

Rurki podłączeniowe



Deklaracja zgodności CE

CE zgodnie z EN 61326-2-3.

Polski

Informacje bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem, gwarancja jest nieważna. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne. Montaż i demontaż urządzenia musi być wykonywany przez kompetentnych, przeszkolonych techników z odpowiednimi uprawnieniami. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pomiarów ciśnienia.

Miejsce instalacji musi być zgodne ze stopniem zabezpieczenia urządzenia.

- Nie zmieniać fabrycznych ustawień / zakresów pokręteł / śrub B, C
- Śruba C ustawiona fabrycznie i zaklejona, nie może być regulowana.
- Śruba B umożliwia ustawienie ciśnienia przełączenia styków.
- Dostosuj górny i dolny punkty przełączania styków pokręteł (B).
- P1 dla podłączenia wyższego ciśnienia (oznaczenie +), P2 dla podłączenia niższego ciśnienia (oznaczenie -). Nie podłączać próżni.
- Zamocować wspornik do urządzenia tylko za pomocą fabrycznie dostarczonych śrub.

Fig. 3 Zalecane jest montowanie urządzenia pionowo z P1, P2 skierowanymi do dołu (kalibracja fabryczna pod takie położenie).

Fig. 4 W przypadku montażu poziomego z pokrywą zwróconą ku górze punkt przełączania 11Pa powyżej ustawionej wartości.

Fig. 5 W przypadku montażu poziomego z pokrywą zwróconą do dołu punkt przełączania 11Pa poniżej ustawionej wartości.



Uwaga

Po zdjęciu obudowy (A) istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zaciski 1, 2 i 3 (napięcie sieci!)

Ustawienie górnego / dolnego punktu przełączania (pokrętko B: dla wyższego punktu przełączania [wyższe ciśnienie] obrót pokrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Należy stopniowo zwiększać ciśnienie (nie przekraczając wartości maksymalnej) w celu ustawieniażądanego punktu przełączania styków.

Sprawdź górny i dolny punkt przełączania styków przez kilku krotne podnoszenie i obniżanie ciśnienia. W przypadku potrzeby dokonać korekty wartości zadanej.

Ustawić wartość pokręteł (B) tylko w drukowanym zakresie.


Nie należy ustawiać na czarnym obszarze! ■■■■

[Przełączenie styków z NC (1-2) na NO (1-3)]

Uwaga zakres DTV od 0,3 do 5 mbar

Przełącznik musi być ustawiony w czasie montażu w dolnym zakresie 0,3 - 0,5 mbar! Nieprzestrzeganie może spowodować przesunięcie punktu pracy (zmiana parametrów membrany) lub usterkę urządzenia!

Następnie należy ustawić żądany punkt pracy.

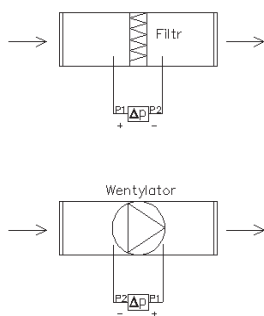

Relativ- und Differenzdruckschalter
Bedienungsanleitung



Relative and differential pressure switch
Operating instructions

Manostat pour pression relative
et différentielle
Mode d'emploi

Huba Control



100192 / EDITION 08/2011

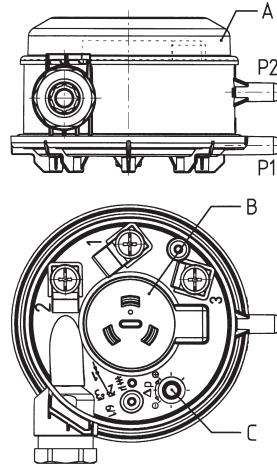

1 Zuleitung
 Supply cable
 Conduite d'alimentation

2 Ruhekontakt
 NC contact
 Contact de repos




3 Arbeitskontakt
 NO contact
 Contact de travail

Fig.3



Fig.4

Fig.5

alle Haltewinkel
 all fixing brackets
 toutes les équerres de fixation

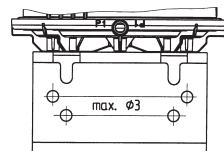

Schlauchanschluss
 Tube connection
 Raccordement pour tube

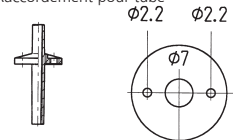

Ø16.2

Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
Compatibilité électromagnétique

CE-konform gemäss EN 61326-2-3.
 CE conformity according EN 61326-2-3.
 Conformité (CE) selon EN 61326-2-3.

Deutsch

Sicherheitshinweise

Bevor Sie den Druckwächter in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei unsachgemäßer Behandlung oder Zweckentfremdung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Ein- und Ausbau des Gerätes ist nur von Fachpersonal vorzunehmen.

Es sind die geltenden länderspezifischen, harmonisierten Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von Druckmessgeräten einzuhalten.

Im eingebauten Zustand müssen die jeweiligen gerätespezifischen Anforderungen an die Schutzart sichergestellt sein.

- Werkseitig eingestellte und verlackte Schalter nicht verstellen (Schraube B und C).
- Schraube C ist ab Werk fest eingestellt und verklebt. Darf nicht verstellt werden. Eine Schaltpunktveränderung nur mit Schraube B vornehmen.
- Mit der Drehscheibe B wird der obere und untere Schaltpunkt gleichlaufend verstellt.
- Bei Vakuum: P2 anschliessen. Einstellungen wie Anleitung, jedoch Bezeichnung Druck = Vakuum.
- Winkel am Schalter nur mit Original-Werk-Schrauben befestigen.

Fig. 3 Empfohlene Einbaulage vertikal (Werkeichung)

Fig. 4 Einbaulage horizontal, elektrische Anschlüsse nach oben.

Effektive Schaltpunkte sind gegenüber Skala 11 Pa höher.

Fig. 5 Einbaulage horizontal, elektrische Anschlüsse nach unten.

Effektive Schaltpunkte sind gegenüber Skala 11 Pa tiefer.



Achtung

Nach Entfernen der Schutzhaube (A) besteht Lebensgefahr beim Berühren der Klemmen 1, 2 und 3 (Netzspannung)!

Einstellen des oberen/unteren Schaltpunktes

(Drehscheibe B: Für höheren Schaltpunkt [höherer Druck] Drehrichtung im Uhrzeigersinn.

Druck langsam ansteigen lassen (max. Druck beachten), mit Drehscheibe (B) den gewünschten Schaltpunkt einstellen.

Durch mehrmaliges Ansteigen und Absenken des Druckes den oberen oder unteren Schaltpunkt kontrollieren, nötigenfalls nachregulieren.

Schalter nur im Einstellbereich innerhalb der aufgedruckten Skala einstellen.

Drehscheibe (B) nicht in den Bereich des schwarzen Balkens ■■■ drehen!

[Schaltkontakt ändert von NC (1-2) auf NO 1-2.]

Hinweis für DDS 604 Bereich 0.3...5 mbar

Schalter muss im unteren Bereich von 0.3 bis 0.5 mbar in der Einbaulage eingestellt werden! Wird dies nicht eingehalten, kann es durch die nachträgliche Veränderung der Lage, neben der Schaltpunktverschiebung (Masse, Membrane) zu einem nicht funktionieren des Schalters kommen!

Nach wieder zurückdrehen in die Lage in welcher der Schalter eingestellt wurde funktioniert er wieder.

English

Safety information

Before you take the pressure switch into operation, make sure to read these operating instructions thoroughly. In the event of damages due to the nonobservance of these instructions, improper operation or use of the switch for purposes for which it is not intended, the warranty becomes null and void. We shall not be held liable for resultant consequential damages. The switch is to be installed and removed by technicians only.

The applicable certified national safety regulations for the operation of pressure measuring devices shall be observed.

In the installed condition the respective device-specific requirements on the type of protection must be fulfilled.

- Do not change adjustment of factory-adjusted and paint-sealed switches (screw B and C).
- Screw C was adjusted in the factory, and the adjustment fixed with adhesive. This adjustment may not be changed. Change the switching point with B screw only.
- Adjust upper and lower switching points with the dial (B).
- In case of vacuum: connect P2 Adjustments as indicated in the instructions, except pressure = vacuum.
- Fasten bracket to switch with original factory-supplied screws only.

Fig. 3 Recommended installation arrangement vertical (factory calibration).

Fig. 4 Horizontal installation arrangement, electrical connections upward. Actual switching points are 11 Pa higher than the scale.

Fig. 5 Horizontal installation arrangement, electrical connections downward. Actual switching points are 11 Pa lower than the scale.



Note

With the safety cover removed, contact with terminals 1, 2 and 3 poses a lethal C hazard (mains power voltage)!

Adjusting of upper/lower switching point

(Dial B: For higher switching point [higher pressure] turn in clockwise direction.) Allow pressure to increase gradually (do not exceed max. pressure limit), adjust desired switching point with dial (B).

Check the upper or lower switching points by raising and lowering the pressure several times and make any necessary adjustments.

Adjust switch within printed-on scale only!

Do not turn the dial (B) into the area of the black mark ■■■!

[Switching contact changes from NC (1-2) to NO (1-2).

Remark for DPS 604 range 0.3...5 mbar

Adjust the switch for low ranges from 0.3 to 0.5 mbar in the mounting position! Noncompliance can result in switching point offset (mass diaphragm) or malfunction of the switch!

After readjusting to the initial setting the switch works correct again.

Français

Consignes de sécurité

Avant de mettre le manostat pour pression en service, veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi. En cas de dommages dus au non respect des instructions de ce mode d'emploi, traitement inapproprié ou usage autre que celui prévu, la garantie tombe. Nous déclinons toute responsabilité concernant les dégâts susceptibles d'en résulter. Le montage et démontage de l'appareil ne doit être exclusivement fait que par un spécialiste. Les prescriptions de sécurité en vigueur dans le pays doivent être respectées lors de l'utilisation d'appareils de mesure de pression. A l'installation, il est impératif de respecter les exigences de degré de protection spécifiques aux appareils.

- Le manostat ajusté en usine et scellé à la laque ne doit pas être déréglé (vis B et C).
- La vis C est réglée en usine et elle est collée. Elle ne doit pas être déréglée. Modifier le point de commutation avec la vis B uniquement.
- Le disque tournant (B) permet de régler en même temps les points de commutation inférieur et supérieur.
- Pour un fonctionnement au vide: raccordement sur P2. Les réglages se feront selon les instructions, en remplaçant le mot pression par dépression.
- Ne fixer l'équerre sur le manostat qu'avec les vis d'origine fournies.

Fig. 3: Position de montage conseillée: verticale (étalonnage en usine).

Fig. 4: Position de montage horizontale, raccords électriques vers le haut. Les points de commutation effectifs sont plus élevés de 11 Pa par rapport à la graduation..

Fig. 5: Position de montage horizontale, raccords électriques vers le bas. Les points de commutation effectifs sont 11 Pa inférieurs par rapport à la graduation..



Attention

Après avoir enlevé le capot de protection, il y a danger de mort à toucher les bornes 1, 2 et 3 (tension de secteur)!

Réglage du point de commutation supérieur/ inférieur: (Disque tournant B: Pour régler le point de commutation supérieur [pression plus élevée] tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.) Laisser augmenter lentement la pression (surveiller la pression max.), régler la pression de commutation désirée en tournant le disque (B).

Contrôler les points de commutation supérieur ou inférieur plusieurs fois, par augmentation et diminution de la pression; le cas échéant, les ajuster.

Ajuster le commutateur uniquement dans la plage de réglage de la graduation imprimée!

Ne pas tourner le disque (B) dans la zone du repère noir ■■■!

[Le contact de commande change de NC (1-2) sur NO (1-2).]

Remarque concernant le pressostat série 604 dans la plage de 0.3 à 5 mbar

Lors d'un réglage dans la plage de 0.3 à 0.5 mbar le pressostat doit être réglé dans la position de montage ! Si cela n'est pas respecté, la modification ultérieure de la position peut, en plus d'un décalage des seuils de commutation (poids de la membrane), engendrer un non fonctionnement du pressostat. Après retour dans la position qui était celle du réglage, le pressostat fonctionne à nouveau correctement.